

BULLETIN LAA ČR - 1.9.2010

Závazný Bulletin k provozování za letu stavitelných vrtulí typ VARIA 160 / 170

Pro zajištění náležité bezpečnosti vrtulí nařizují :

1. Každá vrtule tohoto typu musí být každých 150 provozních hodin podrobena revizi u firmy WOODCOMP
2. Při revizi budou vyměněny patní duralové díly upevnění vrtulového listu za díl nový z materiálu vyšší pevnosti a se zvětšeným rádiusem přechodu válcové části do opěrného kroužku.
3. Vrtule, které budou takto upraveny, budou náležitě označeny.
4. V případě neobvyklých vibrací za provozu je nutné okamžitě vrtuli odstavit a neprodleně zaslat na revizi k firmě WOODCOMP
5. Upozornění : při používání podložek vrtulových kuželů, či jiných mezikusů pod nábojem vrtule je nutné ověřit rovinnost otáčení vrtule.

1.9.2010

Ing. Václav Chvála

Hlavní technik LAA ČR